

www.stanok-kpo.ru
sales@stanok-kpo.ru
(499)372-31-73

JET

JMC-1448GH

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК НА КОЛОННЕ

GB

Operating Instructions

D


Gebrauchsanleitung

F

Mode d'emploi

RUS ✓

Инструкция по эксплуатации

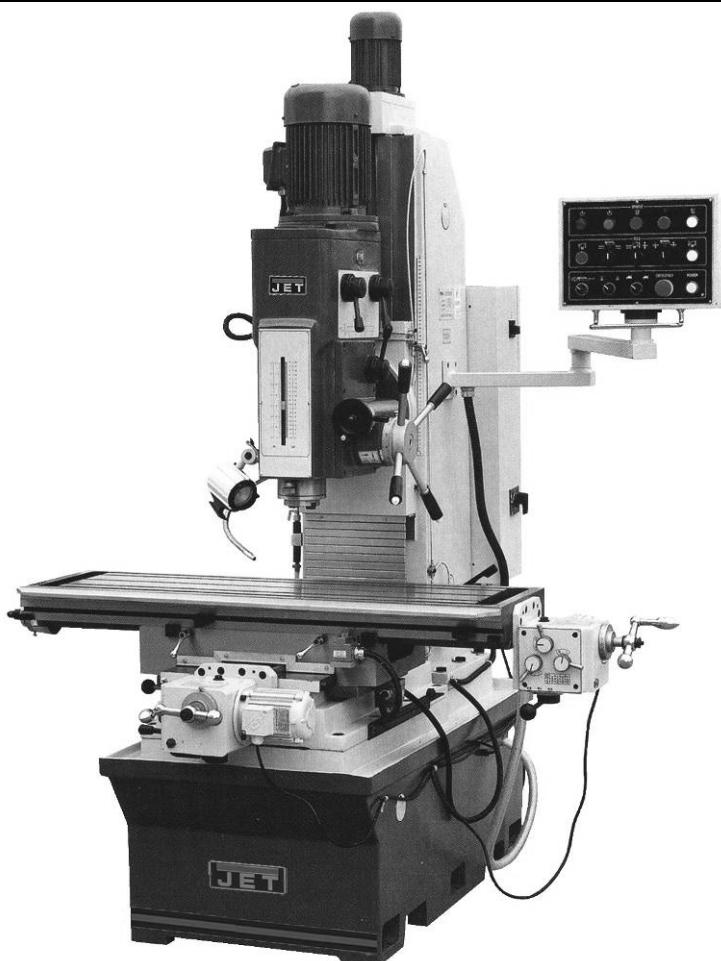

Walter Meier AG
WMH Tool Group AG, Bahnstrasse 24, CH-8603 Schwerzenbach
Walter Meier (Fertigung) AG, Bahnstrasse 24, CH-8603 Schwerzenbach
Walter Meier (Tool) AG, CH 8117 Fällanden

Tel. +41 (0) 44 806 47 48
Fax +41 (0) 44 806 47 58

www.stanok-kpo.ru
sales@stanok-kpo.ru
(499)372-31-73

M-ITA1448GH ...11/10

Инструкция по эксплуатации универсально-фрезерного станка модели JMC-1448GH

Уважаемый покупатель,

Большое спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, купив наш новый станок серии JET. Эта инструкция разработана для владельцев и обслуживающего персонала вертикально-фрезерного станка на колонне модели JMC-1448GH с целью обеспечения надежного пуска в работу и эксплуатации станка, а также его технического обслуживания. Обратите, пожалуйста, внимание на информацию этой инструкции по эксплуатации и прилагаемых документов. Полностью прочтайте эту инструкцию, особенно указания по технике безопасности, прежде чем Вы смонтируете станок, запустите его в эксплуатацию или будете проводить работы по техническому обслуживанию. Для достижения максимального срока службы и производительности Вашего станка тщательно следуйте, пожалуйста, нашим указаниям.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Гарантийные обязательства JET	2
I. Техника безопасности	3
II. Условия применения	5
III. Назначение и устройство станка	6
IV. Основные характеристики	9
V. Система передач.....	9
VI. Список подшипников	10
VII. Система смазки и охлаждения	10
VIII. Эксплуатация, регулировка и техническое обслуживание	11
IX. Пробный пуск и установка	12
X. Поиск и устранение неисправностей	13
XI. Электрическая схема станка	14
XII. Сертификат точности (ОБРАЗЕЦ).....	21

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА JET

Компания JET стремится к тому, чтобы ее продукты отвечали высоким требованиям клиентов по качеству и стойкости.

JET гарантирует первому владельцу, что каждый продукт не имеет дефектов материалов и дефектов обработки, а именно:

2 ГОДА ГАРАНТИИ JET В СООТВЕТСТВИИ С НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМИ ГАРАНТИЙНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ.

1.1 Гарантийный срок 2 (два) года со дня продажи. Днем продажи является дата оформления товарно-транспортных документов и/или дата заполнения Гарантийного талона.

1.2 Гарантийный, а так же негарантийный и послегарантийный ремонт производится только в сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне, или авторизованных сервисных центрах.

1.3 После полной выработки ресурса оборудования рекомендуется сдать его в сервисный центр для последующей утилизации.

1.4 Гарантия распространяется только на производственные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации оборудования в период гарантийного срока.

1.5 В гарантийный ремонт принимается оборудование при обязательном наличии правильно оформленных документов: гарантийного талона, согласованного с сервисным центром образца с указанием заводского номера, даты продажи, штампом торговой организации и подписью покупателя, а так же при наличии кассового чека, свидетельствующего о покупке.

1.6 Гарантия не распространяется на:

- сменные принадлежности (аксессуары), например: сверла, буры; сверлильные и токарные патроны всех типов и кулачки и цанги к ним; подошвы шлифовальных машин и т.п. (см. список сменных принадлежностей (аксессуаров) JET);
- быстроизнашиваемые детали, например: угольные щетки, приводные ремни, защитные кожухи, направляющие и подающие резиновые ролики, подшипники, зубчатые ремни и колеса и прочее (см. инструкцию по оценке гарантированности и ремонта оборудования JET). Замена их является платной услугой;
- оборудование JET со стертым полностью или частично заводским номером;
- шнуры питания, в случае поврежденной изоляции замена шнура питания обязательна.

1.7 Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- при использовании оборудования не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации;
- при механических повреждениях оборудования; при возникновении недостатков из-за действий третьих лиц, обстоятельств непреодолимой силы, а так же неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на оборудование, таких как дождь, снег повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.;
- при естественном износе оборудования (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина);

- 1.1.13 Не подпускайте детей к станку. Возраст оператора станка должен быть не менее 18 лет.
- 1.1.14 Не носите свободную одежду, перчатки, галстуки или драгоценности (кольца, часы, и т.д.). Держите рукава и края рабочей одежды застегнутыми. Используйте защитные очки и обувь для безопасной работы.
- 1.1.15 Заправляйте длинные волосы в головной убор во время работы, независимо от того, оператор - мужчина или женщина.
- 1.1.16 Рекомендуется носить подходящее оборудование защиты органов слуха когда необходимо, чтобы уменьшить риск потери слуха.
- 1.1.17 Обеспечьте соответствующую освещенность около станка, и сохраняйте períметр вокруг станка сухим, чистым и в хорошем состоянии. Кроме того, ничего не помещайте около станка; это может стать препятствием для работы.
- 1.1.18 Не удаляйте предохранительные и защитные устройства.
- 1.1.19 Отключите станок от сети после окончания работы или в случае ухода с рабочего места.
- 1.1.20 Осуществляйте повторный запуск станка, только убедившись в наличии и работоспособности защитных и предохранительных устройств.
- 1.1.21 Не размещайте инструменты, детали и т.п. на подвижных элементах станка, корпусе станка или направляющих.
- 1.1.22 Перед включением станка убедитесь, что режущий инструмент и обрабатываемая деталь закреплены должным образом.
- 1.1.23 Станок должен быть остановлен в случае необходимости регулировки положения и напора поливных шлангов системы подвода охлаждающей жидкости.
- 1.1.24 Не используйте сжатый воздух для очистки станка от стружки и пыли.
- 1.1.25 Оператор и техники по обслуживанию оборудования должны прочитать все предостережения указанные на табличках станка и в инструкции. Они должны соблюдать правила ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ в своей работе. Во время работы и обслуживания станка, предохраняйте эти таблички от грязи и повреждений.
- 1.1.26 Всегда принимайте во внимание, где расположена кнопка аварийной остановки, чтобы Вы могли отключить станок без задержки в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
- 1.1.27 Начинайте работу на станке согласно стартовым процедурам.

- 1.1.28 Не держите руки в зоне обработки, около движущихся частей станка во время работы.
- 1.1.29 Помните, что существует вероятность порезаться об острые края или обжечься об горячую стружку. Удаляйте стружку с инструмента специальным приспособлением, например крючком, это более безопасно. Убедитесь, при этом, что станок остановлен и шпиндель не вращается.
- 1.1.30 Перед началом работы внимательно прочитайте это руководство, чтобы быть готовым к работе на этом станке.
- 1.1.31 Свяжитесь с Вашим продавцом или представителем завода-изготовителя, если по некоторым причинам ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ стала нечитабельной.
- 1.1.32 Перед установкой или сменой инструмента обязательно остановите вращение шпинделей и перемещение стола по каждой оси.
- 1.2.1 Прочтите и поймите всю инструкцию прежде, чем начать работу на станке. Предупреждение: Отказ выполнять требования инструкции может привести к серьезной травме.
- 1.2.2 Всегда одевайте защитные очки при работе на станке.
- 1.2.3 Убедитесь, что станок должным образом заземлен.
- 1.2.4 Прежде, чем начать работать на станке снимите цепи, кольца, часы, другие драгоценности. Держите рукава и края рабочей одежды застегнутыми. Носите защитные очки и безопасную обувь. Не одевайте перчатки во время работы на станке.
- 1.2.5 Сохраняйте пол вокруг станка чистым без масляных пятен и т.п.
- 1.2.6 Содержите все предохранительные устройства и системы в исправном состоянии. Своевременно меняйте их в случае выхода из строя.
- 1.2.7 Перед включением станка убедитесь, что режущий инструмент и обрабатываемая деталь должным образом зафиксированы на станке, и не касаются друг друга.
- 1.2.8 Необходимо сначала отключить станок от сети прежде, чем начать работы по настройке или обслуживанию станка.
- 1.2.9 Оператор должен понимать свои действия при работе на станке. Запрещается работать на станке в случае усталости, под действием алкоголя или медицинских препаратов.
- 1.2.10 Используйте режущий инструмент должным образом. Не перегружайте инструмент или оснастку работой, не рассчитанную на них. Должен использоваться толь-

Во избежание преждевременного выхода электродвигателя станка из строя и увеличения ресурса его работы необходимо: регулярно очищать электродвигатель от стружки и пыли; контролировать надежность контактов присоединенных силовых кабелей; контролировать соответствие сечения силового или удлинительного кабеля.

2.3 Не используйте станок в окружающей среде воздействия и вибрации.

III. Назначение и устройство станка

Этот станок является универсальным станком общего назначения. Он подходит для фрезерования, сверления, а также широко используется в области машиностроения, электроники, для автомобилей, моторов и пр. Предупреждение: запрещается обрабатывать огнеопасные и взрывчатые металлы, например, чистый алюминий и магний, и т.д. Станок состоит из станины, стойки, крестового рабочего стола, привода главного движения, шпинделя, автоматической подачи стола, системы подвода охлаждающей жидкости, системы смазки, электрической системы и так далее.

3.1 Устройство станка: (См. Рис.1 на стр.7)

Станок состоит из основания, стола, стойки, шпиндельной коробки, системы смазывания, системы подвода СОЖ, электрической схемы и т.п.

2. Особенность:

- (1) Стол может быть перемещен с помощью механизированных коробок подач или вручную, а так же в непрерывном автоматическом режиме подачи или в выбранном направлении.
- (2) Ускоренное вертикальное перемещение фрезерной головы позволяет уменьшить время на регулировку и настройку инструмента.
- (3) Главный привод оснащен шестеренчатым приводом и автоматической системой смазывания, это позволяет передавать большой крутящий момент и обеспечивает длительный срок службы.
- (4) Фрезерная голова имеет возможность наклона 30° влево и вправо.
- (5) Рабочий ход пиноли шпинделя 180 мм
- (6) Режимы подачи пиноли шпинделя: Автоматическая подача, ручная подача, тонкая (микро) подача и выбор фрезерование/сверление или резьбонарезание выбираются рукоятками и кнопками на фрезерной голове (подробности в электрической части).
- (7) Трехпорная конструкция подшипников шпинделя увеличивает жесткость системы.

Транспортировка и перемещение

Диапазон допускаемых температур при транспортировке и хранении станка от -25°C до +55°C.

Внимание: Необходимо соблюдать аккуратность при установке или транспортировке станка.

Необходимо загружать или разгружать станок, в соответствии со знаками на упаковке. Необходимо аккуратно открывать упаковку чтобы не поцарапать краску на станке.

После открытия упаковки проверьте по прилагаемому упаковочному листу, наличие всех принадлежностей. Убедитесь, что станок не имеет внешних повреждений. В случае неполной комплектации или наличие повреждений обратитесь к Вашему продавцу с описанием недостатков и указанием заводского номера станка. Не производите дальше никаких действий и не запускайте станок в работу.

Установите стальной проволочный трос согласно Рис.6, перемещая станок при помощи подъемного крана, и проложите подкладки или мягкую ткань между корпусом станка и стальным проволочным тросом, не забудьте отсоединить и снять масляную станцию, перед перемещением станка, и воспользоваться дополнительной помощью в случае необходимости во время транспортировки.

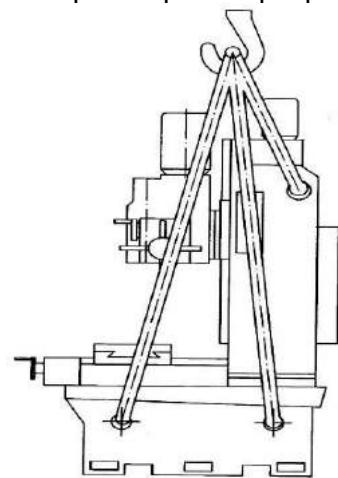


Рис.6

Предупреждение:

1. Стальной проволочный трос не должен касаться корпуса станка, рукояток, рычагов или штурвалов. Рекомендуем поместить деревянную опалубку или мягкую ткань между стальным проволочным тросом и станиной станка, чтобы избежать повреждения окрашенных поверхностей.
2. Прежде, чем перемещать станок подъемным краном, переместите рабочий стол вперед до конца, и установите стол по середине относительно центра станка, зафиксируйте зажимными ручками продольное и поперечное перемещение стола.

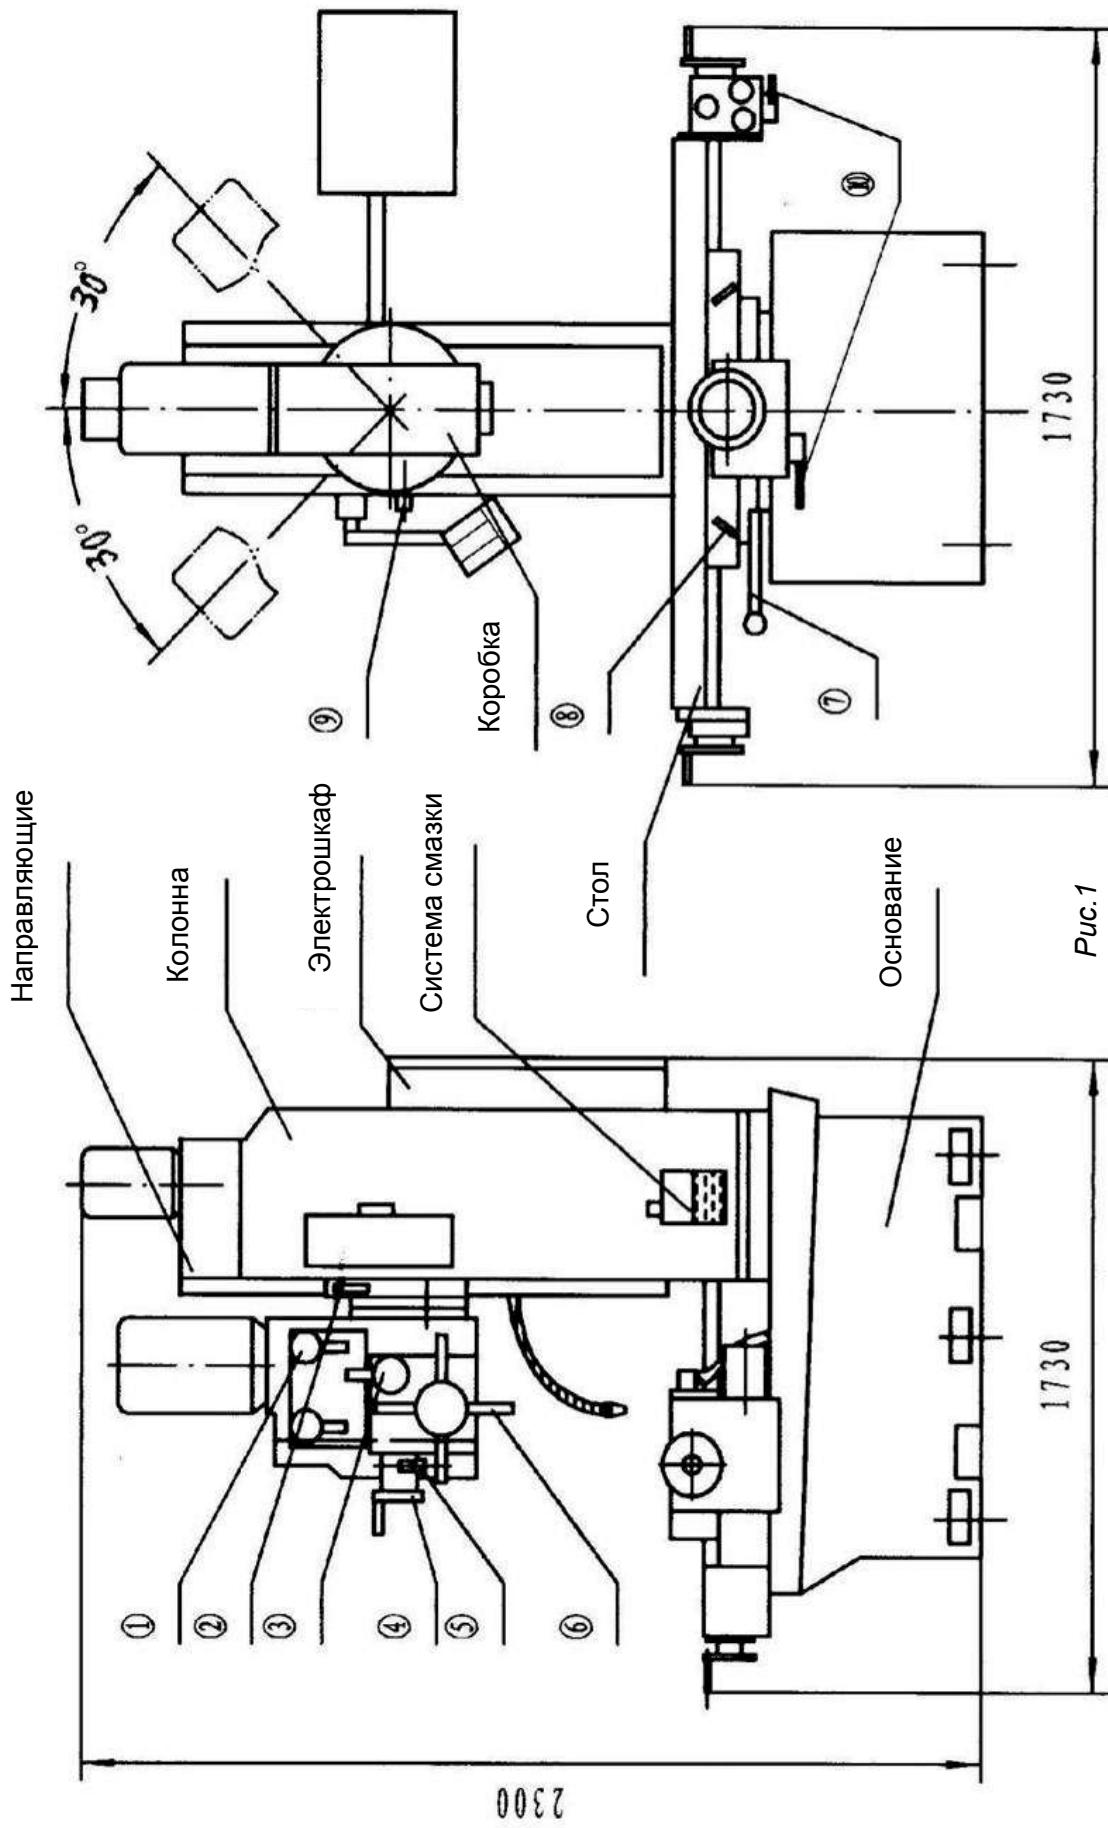


Рис. 1

- 1 Рукоятки выбора частоты вращения шпинделя
- 2 Рукоятка фиксации вертикального перемещения стола
- 3 Рукоятка выбора частоты вращения шпинделя
- 4 Маховик микроподачи пиноли шпинделя
- 5 Рукоятка подключения автоподачи пиноли шпинделя
- 6 Рукоятки опускания пиноли шпинделя
- 7 Рукоятка фиксации продольного перемещения стола
- 8 Рукоятки фиксации поперечного перемещения стола
- 9 Винт регулировки наклона фрезерной головы
- 10 Рукоятки управления автоподачей стола

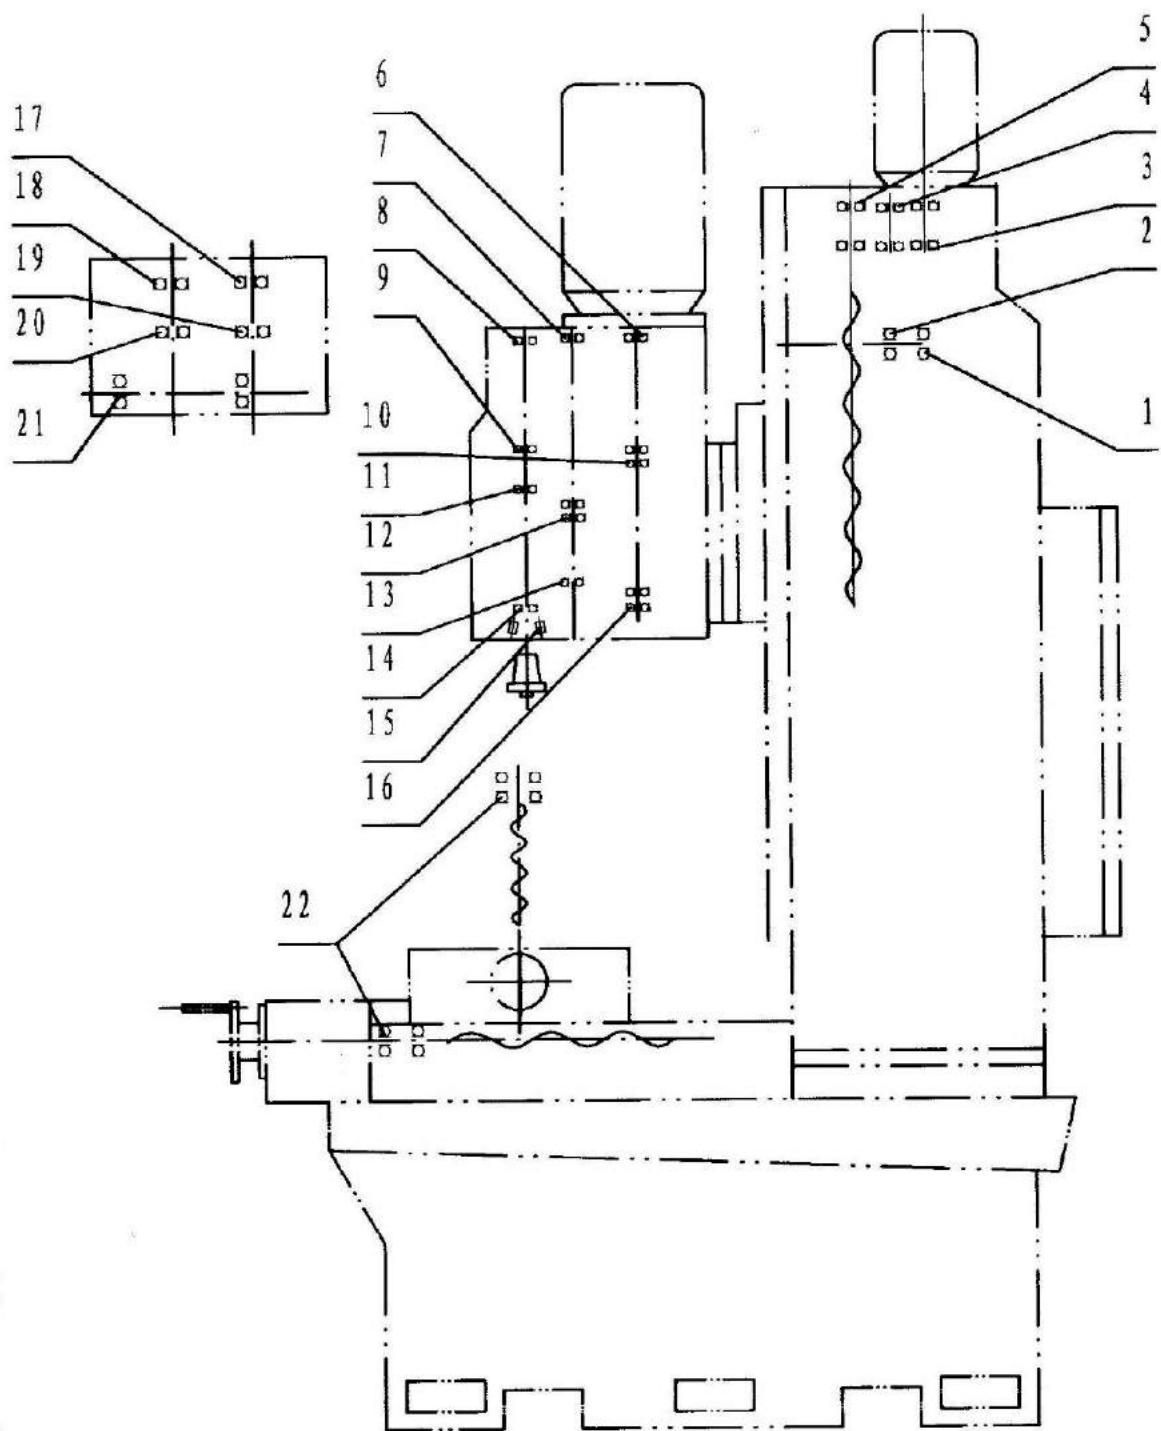


Рис.2 Схема расположения подшипников

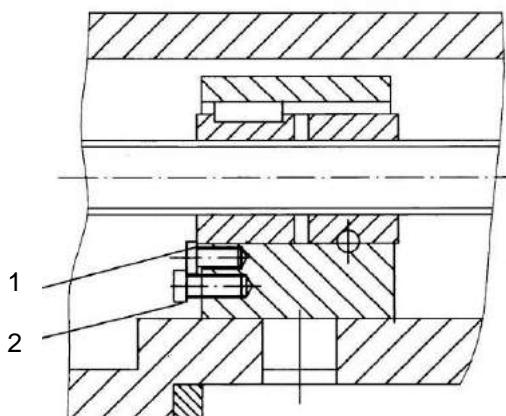


Рис.4в Продольный винт

13. Регулировка зазоров винтов стола (Рис.4).
- 1) Ослабьте фиксирующий винт 2.
- 2) Отрегулируйте регулировочный винт 1 должным образом.
- 3) Зафиксируйте винт 1 затянув винт 2.

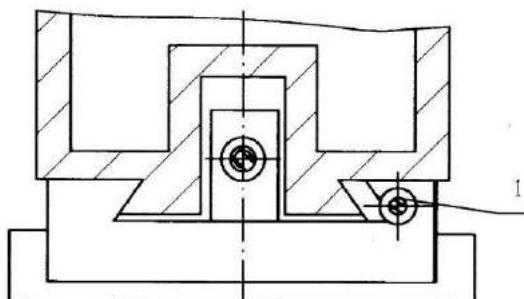


Рис.5а Вертикальное перемещение

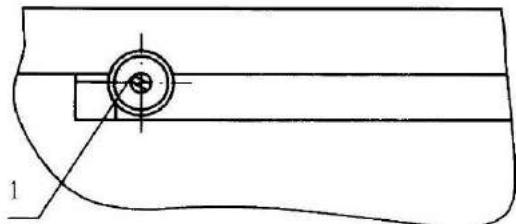


Рис.5в Поперечное перемещение

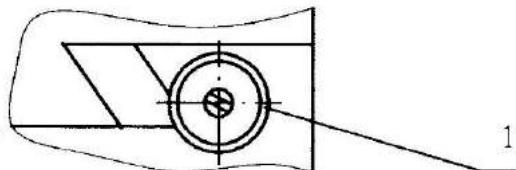


Рис.5с Продольное перемещение

14. Регулировка зазоров клиновых планок направляющих (Рис.5).
- 1) Удалите всю грязь.
- 2) Снимите пластину защиты от стружки.
- 3) Ослабьте регулировочный винт 1.
- 4) Регулируйте зазор поворачивая винт, пока не будет ощущаться небольшое сопротивление при перемещении.
- 5) Затяните регулировочный винт 1.
- 6) Установите пластину защиты от стружки.

15. Для того, чтобы обеспечить точность и длительный срок службы станка, мы предлагаем:

- 1) Ежедневно смазывать все точки смазки перед началом работы.
- 2) Ежедневно необходимо ослаблять все зажимы, очищать и смазывать стол после завершения работы.
- 3) Ежемесячно производить проверку и при необходимости выполнять регулировку клиновых планок и зазоров направляющих.
- 4) Ежемесячно производить проверку и при необходимости выполнять регулировку зазоров ходовых винтов.
- 5) Периодически меняйте зону установки обрабатываемой детали на столе, для более равномерного износа направляющих и ходовых винтов.
- 6) Зажимайте инструмент в шпинделе должным образом, чтобы избежать потери точности шпинделя.
- 7) Каждые полгода проверяйте электрическое оборудование, содержите его в чистоте и порядке. При проведении проверки необходимо сначала отключить станок от сети питания.
- 8) Запрещается работать с переключателями масляными или грязными руками.

IX. Пробный пуск и установка

1. Перед пробным запуском, пожалуйста, тщательно удалите транспортную смазку на всех поверхностях станка, не используйте при этом металлические или другие инструменты, которые могут повредить поверхности, затем нанесите тонкий слой масла на рабочие поверхности станка. Смажьте направляющие и винты перед включением станка. Проверьте уровни и при необходимости долейте масло в Шпиндельную Коробку, Коробку подачи и насос. Отрегулируйте положение концевых ограничителей перемещения стола перед началом работы. Перед началом работы на станке проверьте, совместимы ли параметры сети питания с указанными параметрами на шильдике станка, и в то же самое время проверьте, правильное ли выполнено подключение фаз. Во время пробного пуска достаточно включить шпиндель на холостом ходу на самой низкой частоте на 30 минут, затем увеличивать частоту вращения шаг за шагом. Проверить работоспособность всех рукояток и маховиков.

ВНИМАНИЕ:

Необходимо разблокировать все соответствующие зажимные рукоятки перед перемещением стола или фрезерной головы.

Внимание:

Немедленно отключите станок от напряжения при возникновении неполадок или нехарактерных шумов, свяжитесь с сервисным центром для устранения неполадок или ремонта.

Оператор должен выполнять правила техники безопасности, чтобы избежать травм от отлетающей горячей стружки при сверлении или фрезеровании.

Вылет пиноли шпинделя при фрезеровании не должен быть больше 50 мм, иначе это приведет к повышенному износу подшипника шпинделя.

Не оставляйте посторонние предметы на рабочем столе и направляющих станка.

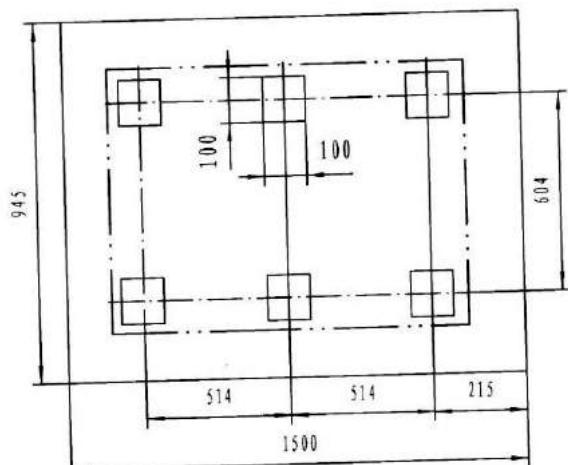
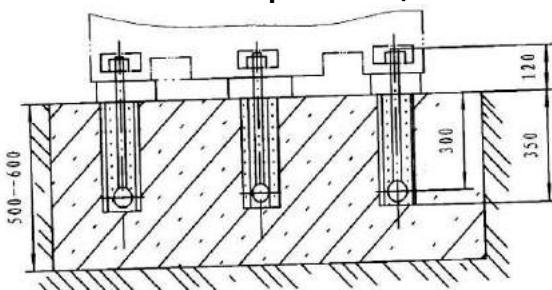


Рис.7 Фундаментный план

2. Установка (Рис.7)

Чтобы обеспечить точность и стабильность механической обработки на станке его необходимо установить на бетонном фундаменте с размерами указанными в Рис.7.

1) Идеально станок должен быть установлен на собственном фундаменте, чтобы держать более высокую точность механической обработки и устойчивое управление.

2) Отрегулируйте положение станка, таким образом, чтобы после установки станка на фундаменте, в продольном и поперечном направлениях отклонение было не более 0,025/200 мм. При необходимости отрегулируйте опорные винты основания.

X. Поиск и устранение неисправностей

Таблица содержит перечень возможных типичных неисправностей и действий для их решения

Признак	Возможная причина	Решение
Шпиндель не вращается	1. Плохой контакт выключателя 2. Мотор неисправен	1. Проверьте выключатель 2. Отремонтируйте или замените
Вращение не в ту сторону	Рукоятка переключателя показывает не правильное положение	Переустановите в правильное положение
Фрезерная голова и стол перемещаются неравномерно	1. Затянут клин. 2. Большой свободный ход винта 3. Нет смазки.	1. Ослабьте клин. 2. Отрегулируйте люфт 3. Проверьте смазку
Вибрация станка при обработке	1. Станок не закреплен 2. Неподходящий режим обработки	1. Закрепите станок 2. Установить соответствующий режим обработки в зависимости от типа материала, инструмента и т.п.
Очень большое биение шпинделя	Подшипники шпинделя имеют люфт	Отрегулировать зазор подшипников
Шум в коробке шпинделя	1. Рукоятки установлены в неправильном положении 2. Недостаточно смазки 3. Рычаг переключения поврежден	1. Установите рукоятки в правильном положении 2. Добавьте масло 3. Замените рычаг переключения

XI Электрическая система

1. Станок необходимо подключить к сети: 380В, 50Гц, 3 фазы

Электрическая схема состоит из главного привода, привода подачи, системы подвода СОЖ, механизма перемещения шпинделя и т.п. Электрическая схема станка соответствует принятым международным стандартам.

2. Удостоверьтесь, что станок должным образом заземлен, прежде чем включать питание. Индикатор питания будет светиться когда станок будет подключен к сети.

3. Оператор может выбрать три режима работы станка: сверление / фрезерование или нарезание резьбы.

3.1 Оператор может осуществлять подачу пиноли шпинделя вручную или автоматически.

(1) Автоматическая подача пиноли

1) поверните рукоятку 5 (Рис.1) в горизонтальное положение

2) нажмите кнопку SB3 (Рис.8) шпиндель будет вращаться по часовой стрелке

3) опустите немного вниз пиноль шпинделя, чтобы она отошла от концевого выключателя, слегка нажмите на кнопку SB5 (Рис.1) на рукоятке 6 (Рис.1), электромагнитная муфта будет включена, при этом загорится зеленый

индикатор (↖↓↗), пиноль шпинделя будет перемещаться автоматически.

4) Слегка нажмите на кнопку SB5 (Рис.1) на рукоятке 6 (Рис.1), электромагнитная муфта будет выключена, зеленый индикатор

(↖↓↗) погаснет, автоматическое перемещение пиноли прекратится.

ВНИМАНИЕ:

Необходимо нажимать кнопку SB5 только один раз (для включения или выключения электромагнитной муфты). Не нажимайте ее часто, это может привести к ее повреждению. Глубину механической обработки (ход пиноли шпинделя) можно отрегулировать вручную, вращением винта, переместив концевой выключатель в необходимое положение. При перемещении пиноль шпинделя дойдет до ограничителя выключит электромагнитную муфту и вернется в свое верхнее положение под действием возвратной пружины.

3.2 Нарезание резьбы

Поверните переключатель в положение резьбонарезание (tapping), автоматическая подача при этом включаться не будет. Нарезание резьбы на станке осуществляется только в ручном режиме!

Когда пиноль шпинделя дойдет вниз до предварительно настроенного концевого выключателя, включится реверс вращения и пиноль шпинделя вернется в верхнее положение.


4. Автоматическая подача стола


Станок оснащен механизмом продольного и поперечного перемещения рабочего стола. Поверните переключатель SA1 (Рис.8) в необходимое положение: «продольное перемещение стола» или «поперечное перемещение стола». Выберите переключателем SA3 (Рис.8) режим работы автоматической подачи: «одиночная» или «циклическая».


5. Для автоматического перемещения фрезерной головы в вертикальном направлении нажмите кнопку SB7 (вверх) или SB8 (вниз) (Рис.8). Концевые выключатели ограничивают крайние положения перемещения стола и фрезерной головы.


6. При перегрузке шпинделя аварийная защита отключает напряжение. При срабатывании системы аварийной защиты, станок быстро остановится, отожмите кнопку аварийной остановки SB1 (Рис.8) после устранения неисправностей.

7. Необходимо отключать станок от сети питания при регулировке, настройке и обслуживании. Все работы на станке должны выполняться квалифицированным персоналом.

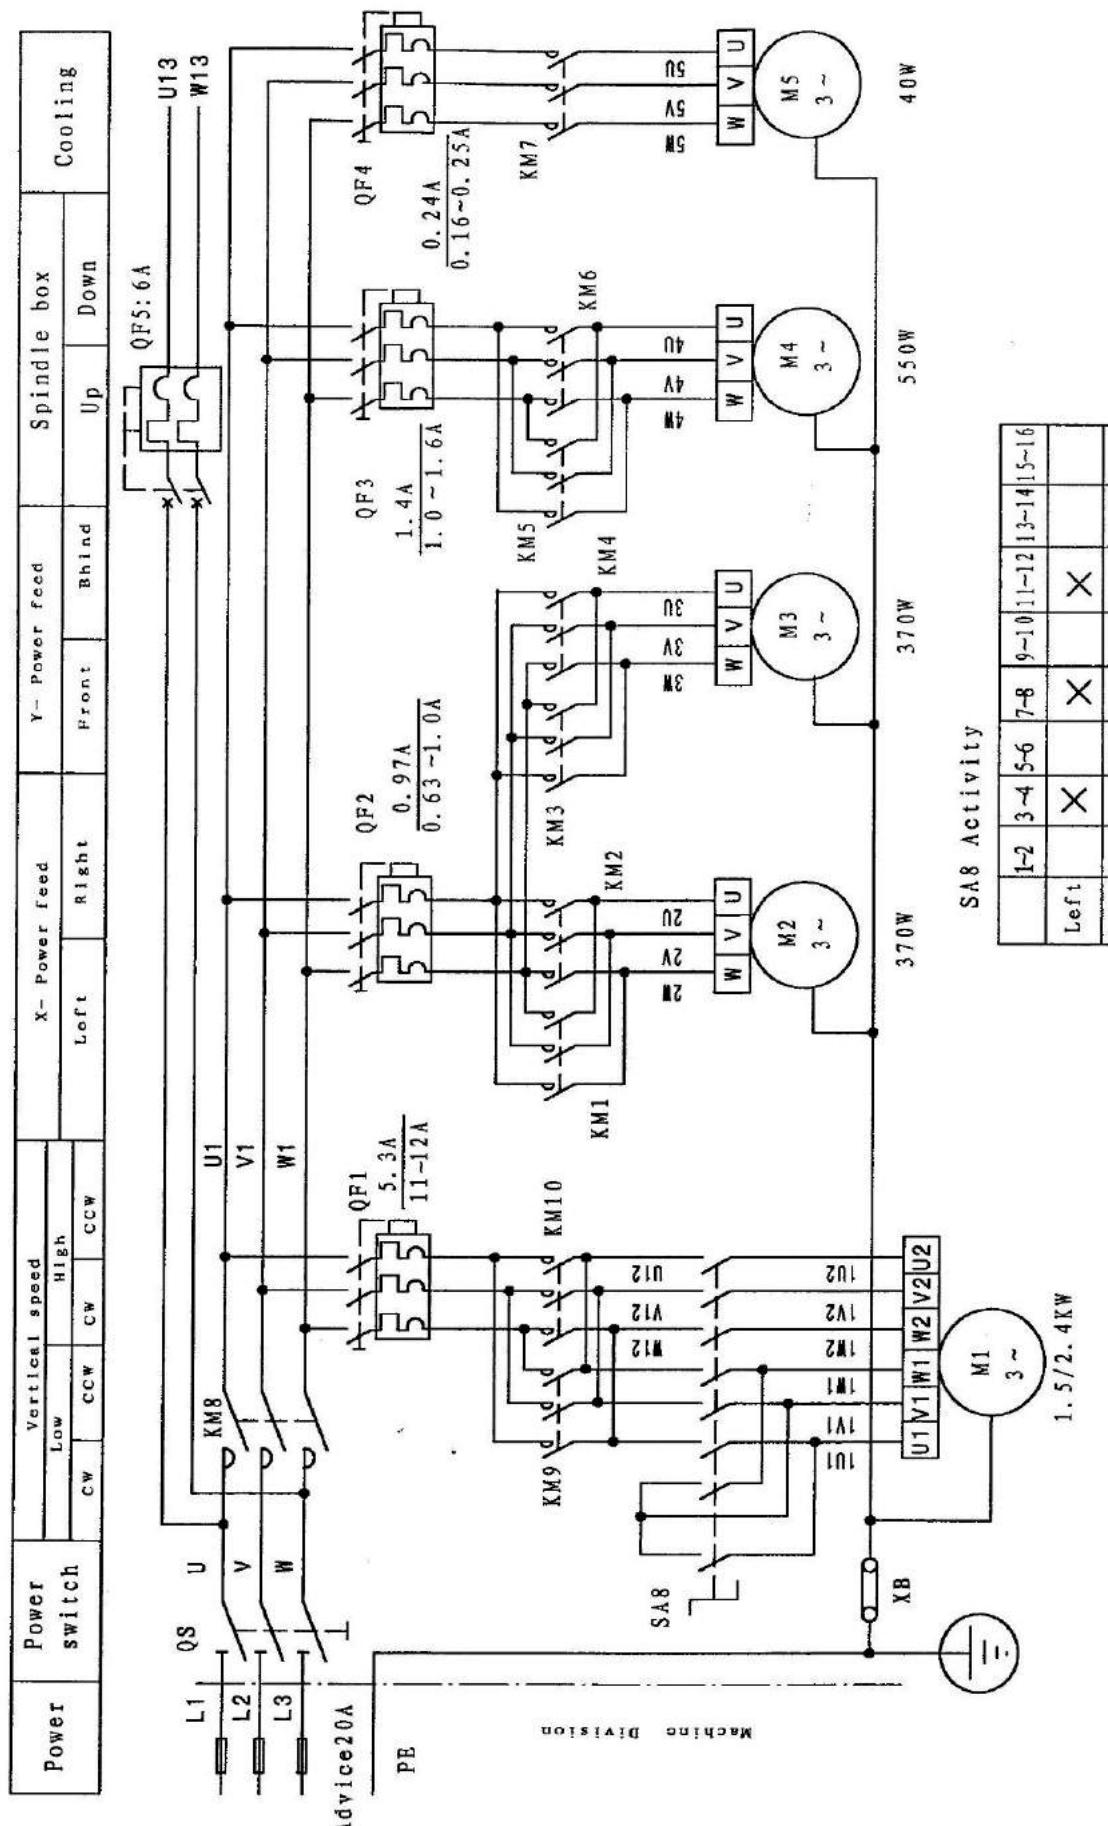


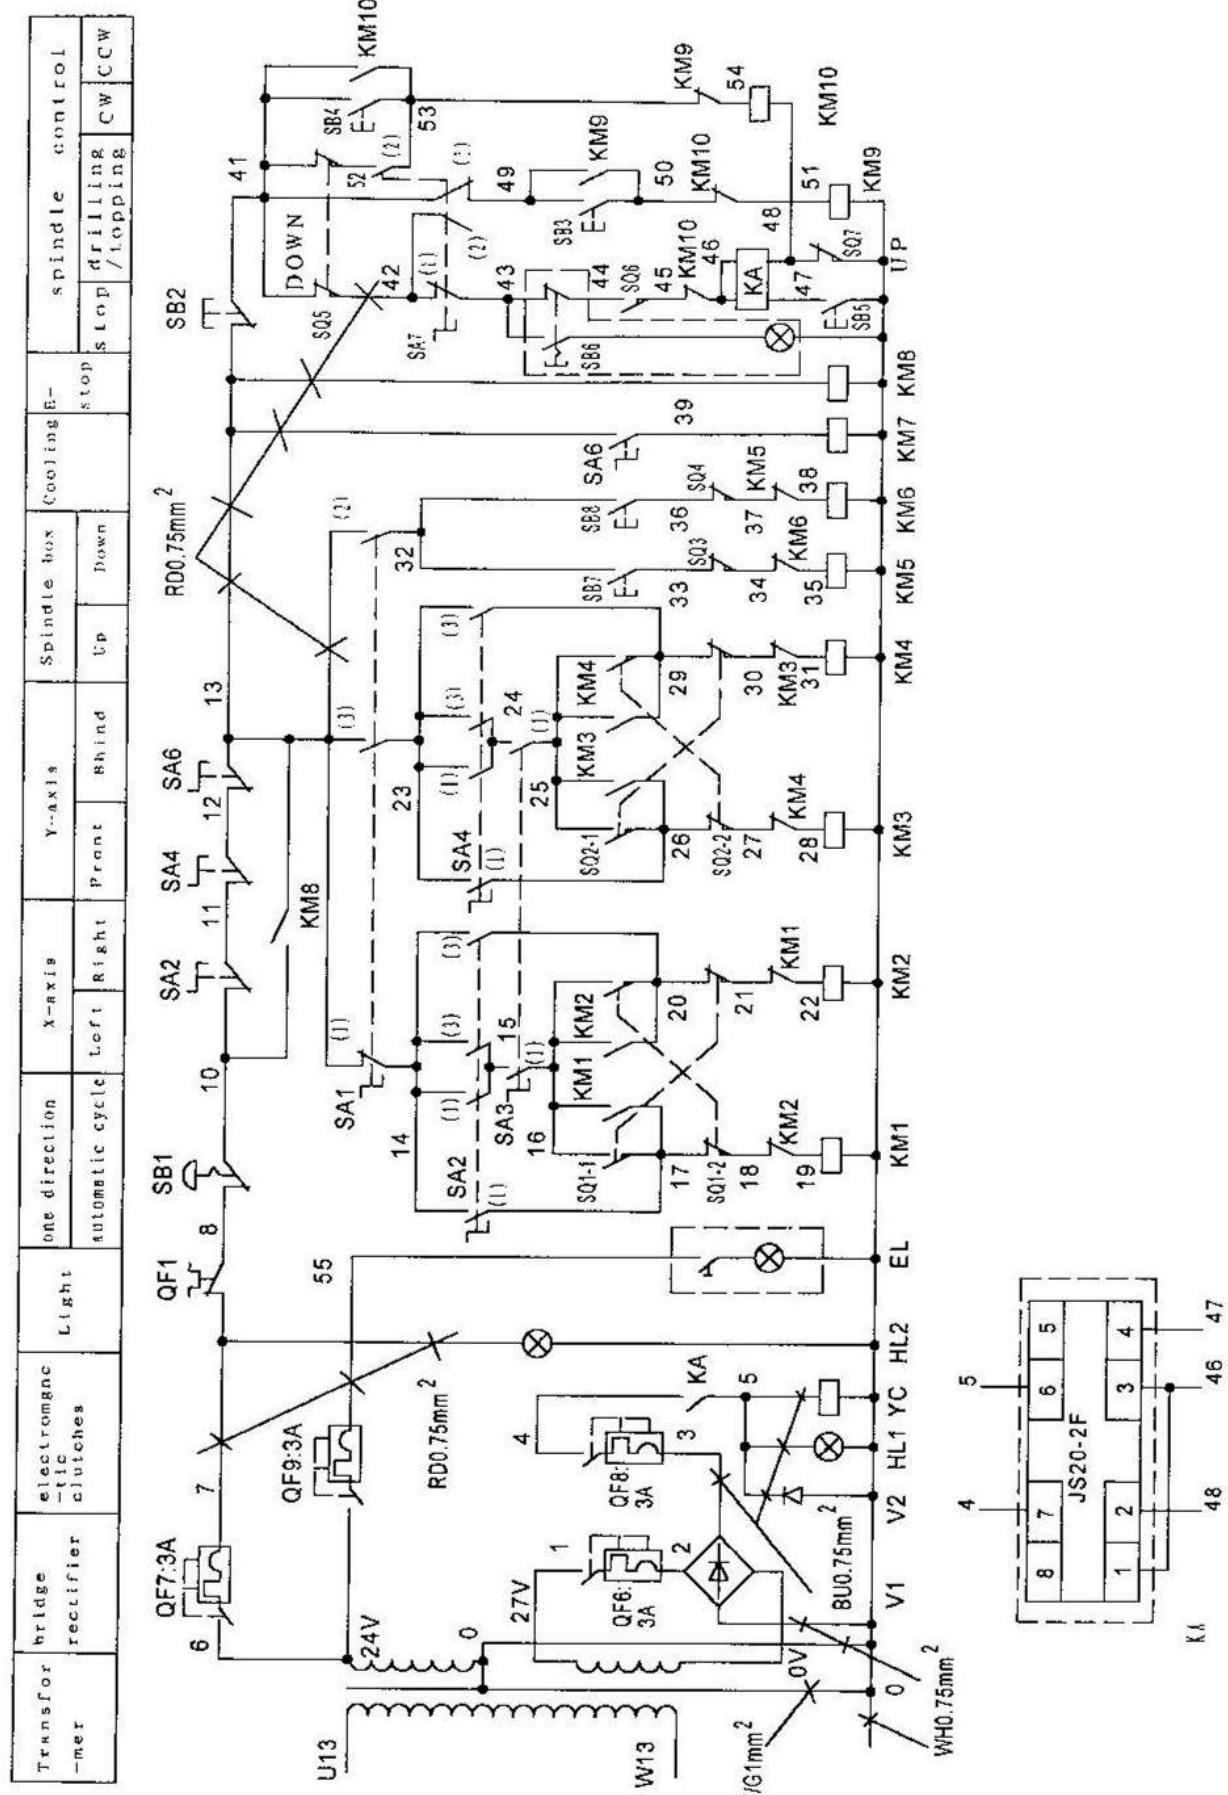

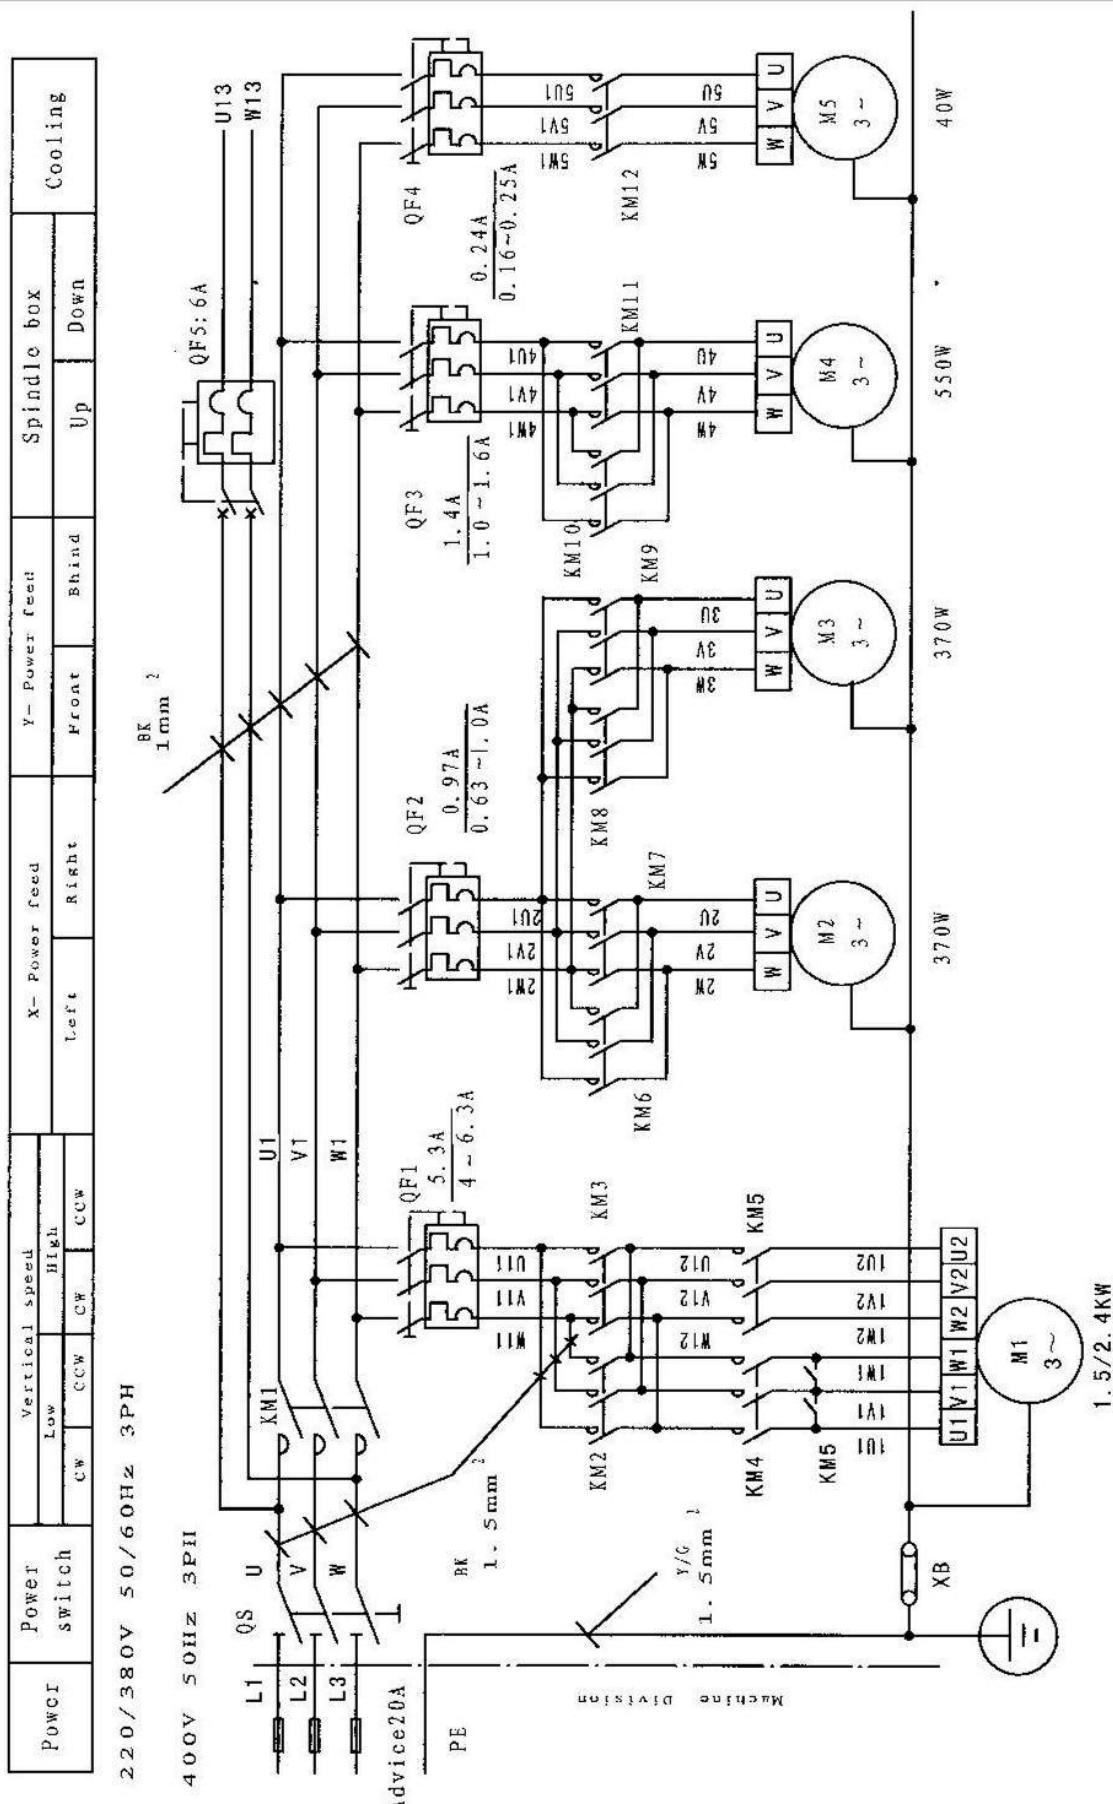

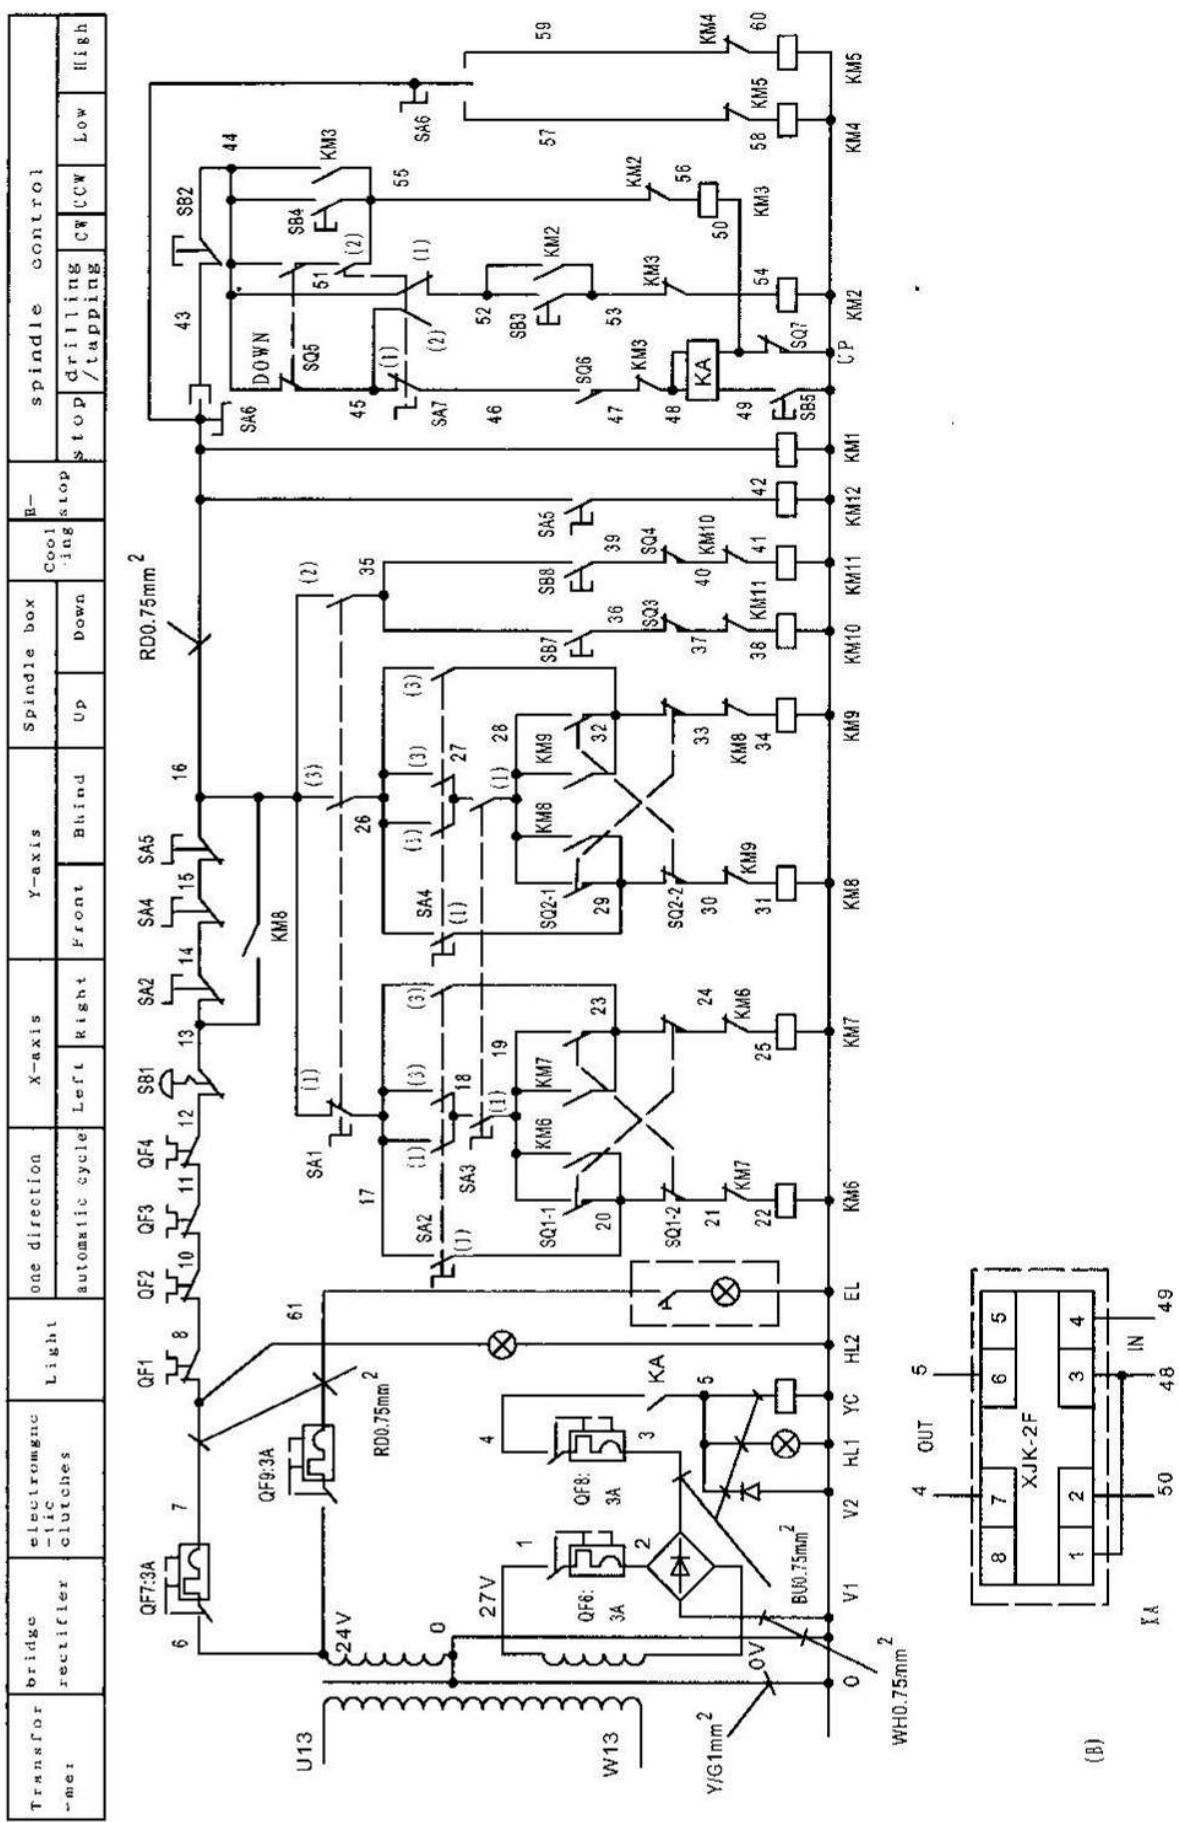

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

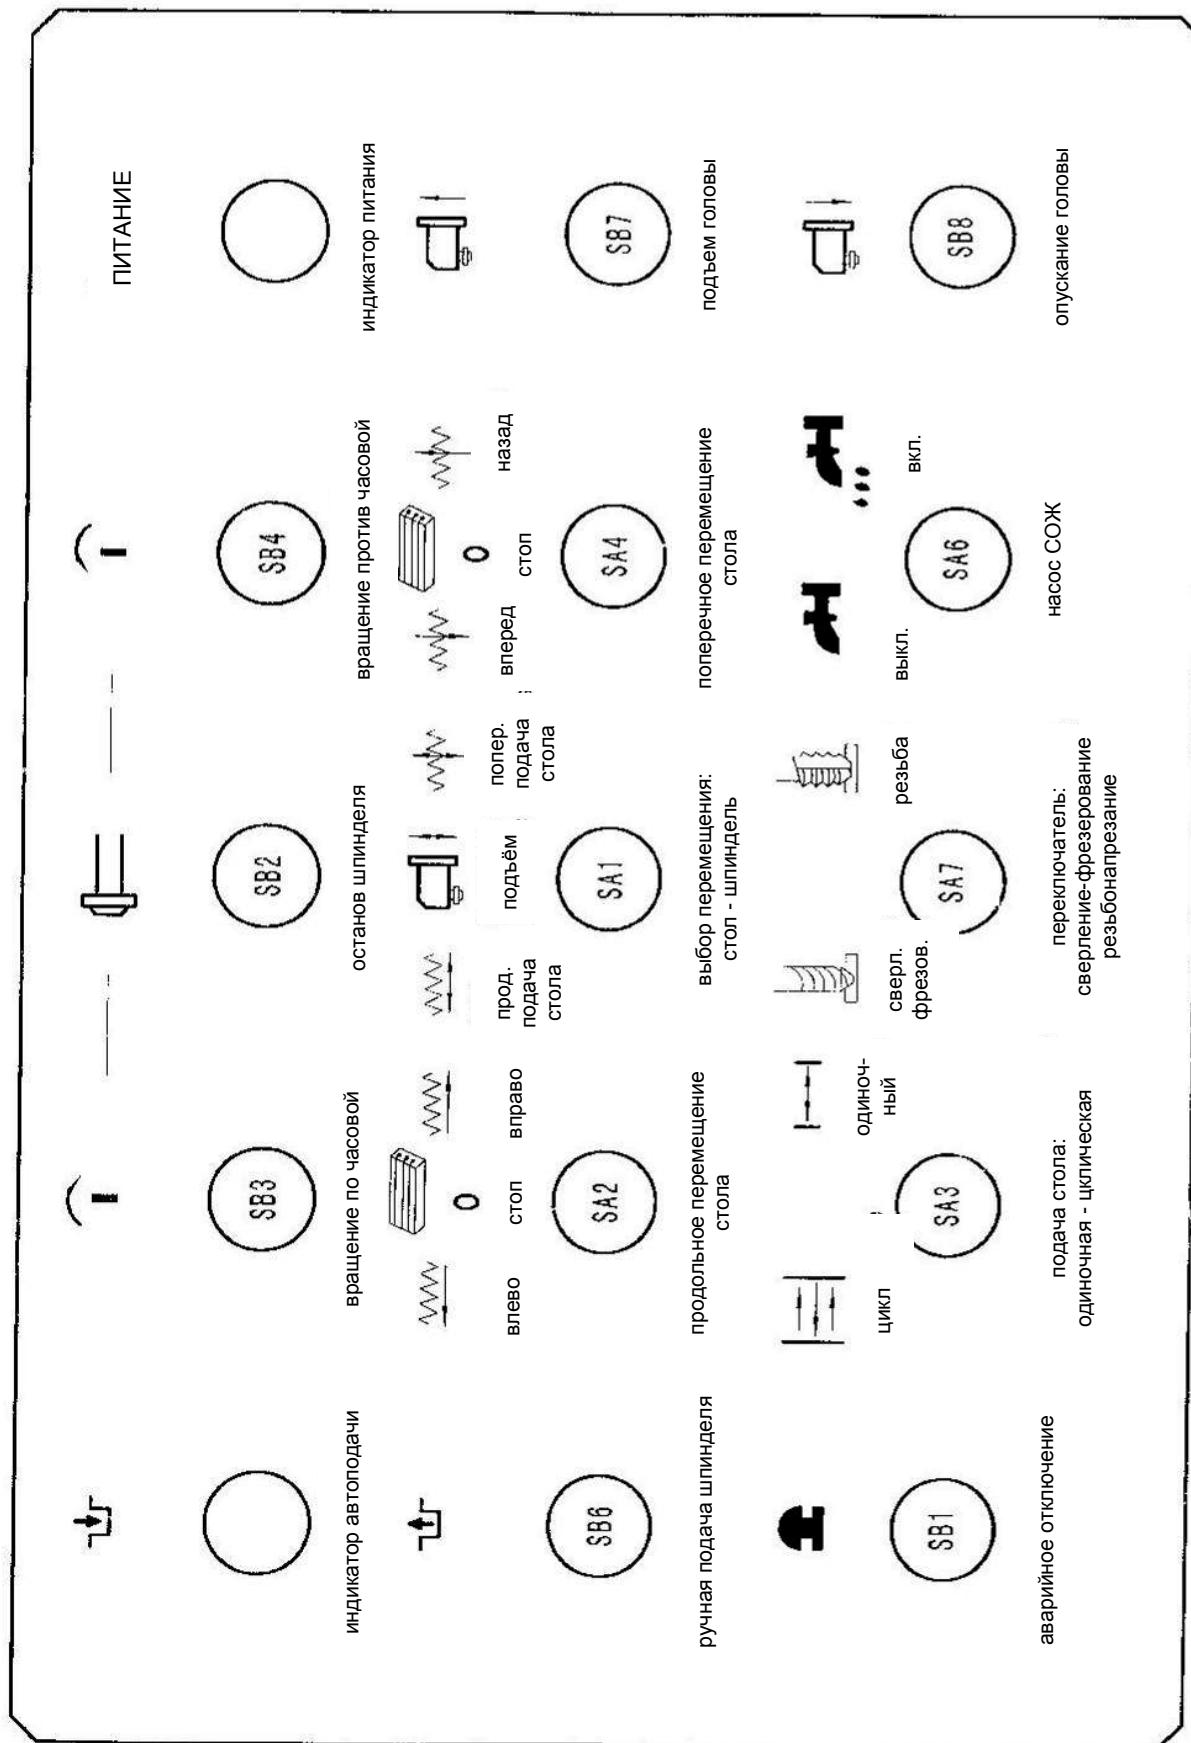

Rис.8

Сертификат точности

№	Описание проверки	Отклонение, мм	
		допустимое	фактиче- ское
1	Плоскостность рабочего стола	0,08 0,025/200	
2	Перпендикулярность продольного и поперечного перемещения стола	0,04/300	
3	Параллельность между перемещением стола и плоскостью стола	A Поперечная Б Продольная 0,02/100 0,06 0,03/300	
4	Параллельность между осью Т-образного паза и продольным перемещением стола	0,05	
5	Биение оси шпинделя	A Торец шпинделя Б 100 мм от торца 0,015 0,02	
6	Перпендикулярность оси шпинделя относительно плоскости стола	A Поперечная Б Продольная 0,05/300 $\alpha \leq 90^\circ$ 0,05/300	
7	Перпендикулярность перемещения пиноли относительно стола	A Поперечная Б Продольная 0,05/100 0,05/100	
8	Перпендикулярность вертикального перемещения шпинделя относительно стола	A Поперечная Б Продольная 0,05/300 $\alpha \leq 90^\circ$ 0,05/300	